

عنوان البحث: تشخيص حالات التلف لحمام البركة بقصر الخليفة

المؤكّل على الله (221هـ / 834م) بمدينة سامراء

الباحث: م.م. ابراهيم حسين محسن المرسومي

مكان العمل: جامعة سامراء / كلية الادارة والاقتصاد

الإيميل: anmar.ha.mo@uosamarra.edu.iq

تاریخ النشر: جادی الآخرة 1447 هـ / تشرین الثاني 2025

الملخص:

يتناول هذا البحث تشخيص حالات التلف التي اصابت حمام البركة بقصر الخليفة المتكفل على الله (247-232م-861-848هـ) بمدينة سامراء فهو يعاني من مظاهر التلف المختلفة التي اصابت تلك الحمام، وبالدراسة الميدانية للموقع تبين أن منطقة الدراسة تعرضت إلى الكثير من حالات التلف المختلفة منها: تأثير المياه الأرضية والامطار، وارتفاع للرطوبة وانفصال مواد البناء في شكل طبقات وتأكل مونة البناء والاساسات وترهل الاملاح ونمو النباتات والتلف البشري المتمثلة في الكتابات والحرائق والتلوث الجوي، وتم رصد العديد من الشروخ في جدران المداخل والغرف الداخلية، وتعد الرطوبة اكثـر عـامل يهدـد الحمام؛ لقربـها من مجرى نـهر دـجلـة وـذلك بـسبب اـرتفاع مـياه النـهر نـتيـجة الـامـطـار ماـ يـسـبـب التـسـرـب إـلـى المـوقـع كـونـه يـقـع فـي عـمق 13م دـاخـل الـأـرـض ، وـتم فـحـص عـيـنة مـن المـيـاه لـمـعـرـفـة مـكـوـنـات المـيـاه وـمـا تـحـويـه مـن اـمـلاحـ، وـتـبـيـن بـعـلـمـيـة فـحـص عـيـنة المـيـاه وـجـود العـدـيد مـن الـأـمـلاحـ الـتـي تـؤـدي إـلـى تـدـمـير موـاد الـبـنـاءـ، وبالـرـاسـةـ المـيـدـانـيـةـ تمـ تـشـخـصـ حـالـاتـ التـلـفـ وـتـوـثـيقـهاـ.

الكلمات المفتاحية: سامراء، قصر الخليفة، مواد البناء، تلف.

Search title: **Diagnosis of Deterioration Cases of the Pool Bath in the Palace of Caliph Al-Mutawakkil 'Ala Allah (221 AH / 834 AD) in the City of Samarra"**

Researcher: **Asst. Lect. Anmar Hussein Mudhan Al-marsumiu**

Workplace: **University of Samarra/ College of Administration and Economics**

Email: **anmar.ha.mo@uosamarra.edu.iq**

Publication date: **November 2025**

Abstract:

This research focuses on diagnosing the damage sustained by the Pool (Hammam al-Birka) at the Caliph al-Mutawakkil's Palace (247-232AH / 861-848CE) in Samarra. The pool exhibits various forms of deterioration. A field study of the site revealed that the area has suffered extensively from different types of damage, including the impact of groundwater and rainfall, elevated humidity, delamination of building materials, erosion of mortar and foundations, salt efflorescence, plant growth, and human-induced damage such as graffiti, fires, and atmospheric pollution. Numerous cracks were observed in the walls of the entrances and internal rooms.

Humidity is identified as the most significant threat to the pool, primarily due to its proximity to the Tigris River. Rising river levels from rainfall cause seepage into the site, which is located 13meters below ground level. A water sample was analyzed to determine its composition and salt content. The analysis confirmed the presence of various salts that contribute to the destruction of building materials. Through this comprehensive field study, the different damage conditions were thoroughly diagnosed and documented.

Keywords: building materials, Amage, Caliph's Palace Samarra .



المقدمة:

يعد قصر الخلفية من اهم المواقع الأثرية في العالم؛ لما تحويه من منشآت معمارية متميزة تجمع بين الأصالة والابتكار. ويأتي قصر الخليفة المتوكل على الله في مقدمة هذه المنشآت، بما يضمه من عناصر معمارية فريدة ومتميزة، ومن اهمها: حمام البركة الذي يعد جزءاً أساساً من القصر وعلى الرغم من الأهمية التاريخية والمعمارية لقصر الخليفة، إلا أنه تعرض عبر السنوات إلى العديد من عوامل التلف الطبيعية والبشرية التي أثرت بصورة مباشرة على بنائه الإنسانية ومواد بنائه. وقد أدت الظروف البيئية والجغرافية المحيطة بالموقع، ولاسيما قربه من نهر دجلة ووقوع جزء كبير منه تحت مستوى سطح الأرض، إلى ارتفاع معدلات الرطوبة وتسرب المياه وتقاضم الأملاح، فضلاً عن تأثير الأمطار والتلوث الجوي والنباتات المتطفلة. وكان للأنشطة البشرية غير الوعية دور في زيادة مظاهر التلف بالكتابات العشوائية والإهمال والتخريب.

وانطلاقاً من خطورة هذه المظاهر وما تشكله من تهديد مباشر لاستقرار المبنى والحفاظ على قيمته التاريخية، جاءت هذه الدراسة بهدف تشخيص حالات التلف التي يعاني منها حمام البركة بدقة علمية وذلك بالدراسة الميدانية والتحليل الوصفي والاختبارات الالزمة، ولاسيما فحص عينات المياه وتحديد نسب الأملاح المؤثرة في مواد البناء. ويسعى البحث إلى تقديم فهم شامل للعوامل المؤدية إلى التلف، وتوثيق مظاهره، ووضع الأساس العلمي لأي معالجات مستقبلية تسهم في حماية هذا الأثر المهم والمحافظة عليه بوصفه جزءاً من التراث العمراني لمدينة سامراء.

المبحث الأول: نبذة تاريخية عن حمام البركة بقصر الخليفة

أولاً: تاريخ البناء

يعود تاريخ بناء دار الخليفة الى زمن الخليفة المعتصم على الله سنة (836هـ / 221م) الذي امر بإنشائها. (الحياني، وأخرون، 1995-1996، ص89)

ثانياً: الغرض الوظيفي للقصر

يعد القصر من القصور المهمة التي كان يجلس فيها الخليفة للنظر في أمور عامة الناس كل يوم اثنين من الأسبوع.

ثالثاً: أهم الأحداث السياسية التي شهدتها القصر

من الناحية السياسية كان للقصر دور كبير، إذ كان مقراً للخلافة العباسية، وجرت فيه أحداث كثيرة، وبقي يؤدي دوراً مهماً لمدة طويلة في إدارة شؤون الدولة، وبينت فيه دور بعض القادة (حمودي، 1982، ص 168-170).

رابعاً: مساحة القصر

إن مساحة القصر الكلية مع ملحقاتها تقدر بأكثر من مليون متر مربع، أما موضوع الدراسة حمام البركة فيقع داخل قصر الخليفة، إذ تألفت البركة من طابقين الطابق الاسفلبني في باطن الأرض بلغت ابعادها 122,5 م من الشمال إلى الجنوب و 132,5 من الشرق والغرب وتقدر مساحتها ما يقرب من 14,000 م، أما الآثار الباقية للطابق العلوي الذي بني فوق سطح الأرض فهو سور ابعاد هذا السور 180×180 م مدعم بأبراج نصف دائرة، وسمك الجدار 5,5 م مبني بالطابوق والجص، يتوسط بناية البركة حوض دائري على عمق 13 م تحت مستوى سطح الأرض، ويبلغ قطر الحوض الدائري الموجود في بناية البركة 62 م وبعمق 10,2 م، ويحيط بحوض البركة ممر عرضه 7 م بلطت ارضيته من الاجر، أما فيما يخص الابنية الخاصة بالبركة فجد أن الطابق السفلي يتألف من العديد من القاعات والغرف والمراتب عددها 20 قاعة وغرفة بشكل متوازن في الجهات الأربع الرئيسية، والتي يمكن الوصول إلى كل جهة منها بوساطة مدخل رئيس فتحت في الجهات الأربع، ينزل منها بواسطة سلالم، فقد كانت الزخارف الجصية تزين جدران القاعات الرئيسية بارتفاع 1 م، إذ كان اركان بناية البركة تتكون من وحدات بنائية تمثل مجموعة من الحمامات ودورات المياه. (السامرائي، 2005، 2006، ص 378 - 379).

خامساً: مواد البناء

تنوعت المواد البناءية المستعملة في جدران قصر الخليفة، إذ شكل الآجر المادة الأساسية في البناء. أما الأقسام الداخلية فاستعمل فيها اللبن في بعض الوحدات، فضلاً عن الحصى كبيرة الحجم التي وظفت لتدعم الجدران وزيادة مقاومتها الإنسانية. وتعتبر المونتاجصية المادة الرابط الأساسية التي تربط جميع عناصر البناء، مما يضمن تماسك القصر واستقرار بنائه.

سادساً: جيولوجية منطقة الدراسة

تقع منطقة الدراسة، المتمثلة في قصر الخليفة، على رصيف غير مستقر ضمن نطاق أقدام الجبال ومنطقة السهل الرسوبي، وتغطي المنطقة تربات من العصر الرياعي، تتضمن التربات النهرية التي تظهر على شكل طبقات متتابعة من الجلاميد، والحصى، والرمل، والغرين، والطين، والتربات الجبسية



(السامرائي والسعدي، 2015، ص 267) يلي ذلك تربات العصر الثلاثي، التي تمثل في تعاقب طبقات الحجر الرملي والحجر الطيني المتكسرة، فضلاً عن طبقات الحجر الجيري الغريني ذات السماكة القليلة. وتغطي التربة الجبصية جزءاً كبيراً من مساحة المنطقة، وهي غنية بالجبس الثانوي وتحوي خليطاً من الحصى والرمل والغرين والطين، مما يؤثر على خواص التربة الحاملة للمباني. ومن الناحية الطبوغرافية، تمتاز المنطقة بوضعية سطحية شبه مستوية، مع وجود بعض التموجات البسيطة والمتباعدة، بحيث يكون الميل العام من الشمال إلى الجنوب. ويختلف ميل الطبقات شرق نهر دجلة عن غربه، إذ يكون في الجزء الغربي متدرجاً من الشمال إلى الجنوب مع وجود انحرافات نحو الجنوب الشرقي للنهر. وتمتاز المنطقة بقلة الوديان، مع وجود أنظمة متوازية لتركيب السطح في مدينة سامراء (عبد الرزاق وأخرون، 2015، ص 12).



صورة رقم (1) تبين المساحة الكلية لقصر الخليفة مع الملحقات البنائية وضمنها حمام الوركة داخل القصر



صورة رقم (2) تبين التفاصيل المعمارية لحمام الوركة وتظهر المداخل الأربع المطلة على الوركة إضافة
إلى العروق البنائية الخاصة بالحمام



المبحث الثاني: تشخيص مظاهر تلف حمام البركة بقصر الخليفة

اولاً: المياه الأرضية

تعد المياه الأرضية أحد أنواع المياه تحت سطح الأرض التي تتسرب إلى أساسات المبني، وتعرف بالمياه الأرضية؛ لقربها من السطح، وهي غير متصلة عادة بالمياه الجوفية العميقه الموجودة في طبقات بعيدة عن سطح التربة. (حميدة، 2003، ص 135) وتفصل بينها عدة طبقات غير منفذة، تحوي مساماً وشقوقاً تحد من انتقال المياه، في حين يكون الاتصال بين المياه الجوفية والمياه الأرضية متاحاً عبر الفوالق والشقوق في التربة (الجوهري، 1999، ص 119، 112). ويمكن أن يرتفع مستوى الرطوبة في المبني بالخصائص الشعرية، إذ تنتقل المياه عبر المسام الدقيقة في المواد البنائية (الكيكي، 1990، ص 41). وتعد المياه الأرضية من أهم العوامل المحفزة للتفاعلات الكيميائية داخل المبني، إذ توفر البيئة الرطبة اللازمة لتحويل الغازات الملوثة إلى أحماض، مثل: تحول ثاني أكسيد الكربون إلى حمض الكربونيكي، الذي يتفاعل مع المواد الكربوناتية في البناء مكوناً بيكربونات الكالسيوم أو الماغنيسيوم، مما يؤدي إلى تدهور المونة ومواد البناء تدريجياً.

ثانياً: مصادر المياه الأرضية المؤثرة على حمام البركة

يتأثر مستوى المياه الأرضية في موقع الدراسة بتغير الظروف المحيطة وبمدى سماح الفراغات الموجودة في التربة لحركة المياه، فضلاً عن التغيرات في الضغوط الهيدروليكيه، إذ تتحرك المياه من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض وفقاً للتركيب الجيولوجي للمنطقة (أحمد وآخرون، 2019، ص 98).
وتعتبر مياه نهر دجلة من أهم المصادر المؤثرة على حمام البركة، نظراً لقربه منه. وقد تم إنشاء سدة سامراء عام 1955م بهدف تخزين مياه نهر دجلة، وتقع منطقة الدراسة بالقرب من النهر، وتعمل السدة على رفع مستوى المياه إلى ما يقرب من 69 متراً، وتعتبر من أهم السدود الاستراتيجية في العراق؛ نظراً لقدرتها العالية على تخزين مياه الأمطار والفيضانات. وبذلك، يمثل النهر والسدة المصدر الرئيسي للمياه الأرضية المؤثرة على الحمام، وهو عامل رئيس في تفاقم مظاهر الرطوبة والتلف بمكونات المبني.

ثالثاً: تشخيص حالات التلف بفعل المياه الأرضية:

تعد المياه الأرضية من العوامل المؤثرة بشكل مباشر في الإضرار بالبنية الإنسانية لحمام البركة، وقد أظهرت الدراسة الميدانية عدداً من مظاهر التلف المرتبطة بارتفاع منسوب المياه الأرضية أو تسربها إلى مكونات المبني، ومن أبرزها:


- حدوث هبوط في أرضية في بعض جدران الحمام، مما ينعكس على الاتزان الإنساني للبني ويضعف استقراره العام (صالح، 1996، ص 54).
- تغيرات في التركيب الحبيبي لترية التأسيس بين الانكمash والتتمدد، وهو ما يعرض الأساسات لهبوط نسبي غير متجانسة تؤدي إلى الإخلال بتوازنها أو تصدعها. وقد تم رصد هذه المظاهر بوضوح في المداخل المطلة على البركة، إذ ظهرت شروخ وتصدعات مختلفة (عوض، 2002، ص 131-132).
- ضعف مونة البناء وتحولها إلى مادة هشة نتيجة عمليات الإذابة والتآكل الناتجة عن التأثير المستمر للمياه الأرضية على مكونات مواد البناء (Torracca ، 2005 ، 23).
- حدوث تغيرات لونية على أسطح مواد البناء بسبب ارتفاع الرطوبة وتسرب المياه عبر المسام.
- تآكل الأساسات بفعل دورات التبخر والترسيب، إذ تؤدي هذه العملية إلى تراكم مكونات شبه ملحية على الأسطح، مما يضعف البناء ويعجل بحدوث انهيار في حال استمرار التأثير دون تدخل علاجي.



صورة رقم (3) تبين ارتفاع الرطوبة داخل الجوانب الداخلية لحمام البركة بفعل المياه الأرضية وتأكل مواد البناء



صورة رقم (4) تبين تآكل أساسات الحنایا والعقود لحمام البركة بفعل المياه الأرضية وسقوط طبقات

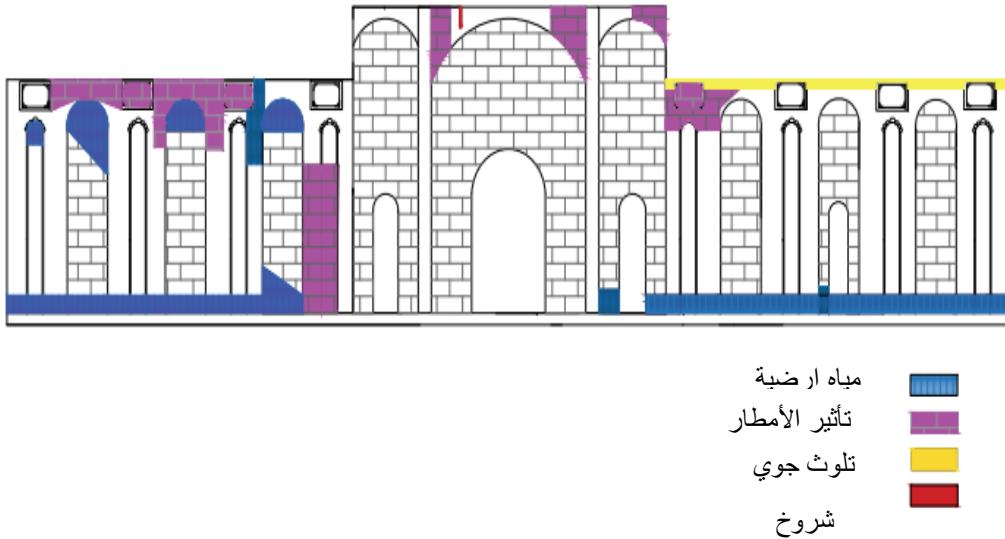

صورة رقم (5) تبين مظاهر التلف في الجهة الداخلية للجهة الشمالية من الداخل

رابعاً: تبلور الأملاح

تعد الأملاح من أبرز المشكلات التي يعاني منها حمام البركة، إذ أظهرت الدراسة الميدانية انتشار مظاهر تزهر الأملاح على عدد كبير من الجدران والعناصر البنائية داخل الموقع، وقد بينت نتائج تحليل عينة من مياه النهر احتواءها على تراكيز متعددة من الأملاح، مثل: الكلوريدات، والكبريتات، والكربونات، والكلاسيوم، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والنترات، والصوديوم (محمد، 2017، ص 130)، وهي عناصر تسهم بشكل مباشر في تفاقم ظاهرة التملح.

تنقل محليل الأملاح إلى داخل مواد البناء عبر المسام والشقوق، مسببة إذابة البليورات الموجودة فيها. وعند ارتفاع درجات الحرارة، يتبخّر الماء وتبدأ عملية إعادة تبلور الأملاح داخل المسام أو على السطح الخارجي، مما يسبب ظهور التزهّر الملحي. وقد لوحظ هذا التزهّر بشكل واضح على معظم جدران الموقع (عبد الله، 2011، ص 102). كما يحدث في بعض الحالات تبلور داخلي غير ظاهر للعيان، يعرف بـ التزهّر الخفي، وهو الأخطر تأثيراً لدحوته داخل المسام دون ملاحظة فورية.

وتتمثل خطورة الأملاح في تأثيرها الكيميائي المباشر على مواد البناء، إذ تبلور داخل الفجوات والمسام سواء في الآجر أو مونة البناء، مما يؤدي إلى زيادة حجم البليورات الملحة داخل الكتلة البنائية. وينتّج عن ذلك ضغوط موضعية وانفعالات داخلية تؤدي إلى تفكك وضعف المواد وسقوط طبقات الجص، وهو ما تم رصده

في الأجزاء السفلية والعلوية لجدار الحمام. (Honey, 1998، 15، 153) إن هذه الضغوط تمثل أحد أهم أسباب هشاشة وتدور المواد البناءية التاريخية.

خامساً: تشخيص التلف بفعل مياه الأمطار

تشير تقارير مركز الأرصاد الجوية إلى أن كمية الأمطار الهاطلة على منطقة الدراسة خلال عام 2024 بلغت أعلى معدل شهري قدره 51مم، وبمجموع سنوي يصل إلى 141مم (الجوية، 2024). وتعد مياه الأمطار أحد أبرز مصادر الرطوبة، ومن أهم العوامل المؤثرة في تلف الحمامات التاريخية (بركات وجورج، 1992، ص 35). وتعتمد درجة تأثير الأمطار على المبني على شدة الهطول وحجم قطرات المتساقطة، والتي تحدد بدورها مستوى الضرر اللاحق بالأسطح والجدران، وعلى الرغم من أن مياه المطر تسقط في الأصل نقية، إلا أنها تتغير كيميائياً عند مرورها بالغلاف الجوي نتيجة اختلاطها بالملوثات الجوية المختلفة (حباب، 2015، ص 68). وينتج عن ذلك عدد من مظاهر التلف في المبني التاريخية، منها: تأثيرات فيزيائية مباشرة تمثل في إذابة مونة البناء، ولاسيما في الأجزاء السفلية للجدران التي تجتمع عندها المياه، مما يؤدي إلى نحرها وضعف تمسكها (مصطفى، 2015، ص 78-89).

ظهور الشروخ والتصدعات في الأجزاء العلوية والسفلية من الجدران، إضافة إلى جدران الغرف الداخلية نتيجة التغيرات الرطوبية المستمرة.

إذابة الأملاح الموجودة في مواد البناء بفعل مياه الأمطار، ثم إعادة ترسيبها على الأسطح المكشوفة عند الجفاف، مسببة تبلور الأملاح وتفتت الأسطح وتكون القشور وانفصال طبقات المادة (مطاوع، 2014، ص 63، 62).

حدوث تلف ميكانيكي وكيميائي مركب نتيجة تفاعل الأمطار مع عوامل تلف أخرى، مثل: تغيرات درجات الحرارة والملوثات الجوية، مما يسهم في تكون المطر الحمضي الذي يتفاعل مع مكونات مواد البناء ويؤدي إلى تفككها، ولاسيما في المناطق القريبة من الأنشطة الصناعية.





صورة رقم (9) تبين تجمع مياه الأمطار داخل الحوض الدأوي الموجود مما يوثر على اقان المبني




صورة رقم (10) حيث تظهر تأثير مياه الأمطار وتسبب في سقوط طبقة الملاط وضعف مواد البناء


سادساً: التلف الإنشائي

البركة من خلال الدراسة الميدانية للموقع، تم رصد مجموعة مظاهر إنشائية خطيرة، أبرزها:


- الهبوط التفاضلي في الأساسات يحدث نتيجة تقاوٍت رطوبة التربة وتغير تركيبها الحبيبي بسبب المياه الأرضية، مما يؤدي إلى اختلاف في مستوى استقرار نقاط الأساس، وبالتالي ظهور شروخ رأسية ومائلة في الجدران.
- التصدعات والشروخ الواسعة لوحظت في المداخل والجدران الداخلية للغرف، وهي ناتجة عن الضغط الأفقي والرأسي على الجدران، فضلاً عن التأثيرات الميكانيكية لمياه الأمطار وتغيرات الحرارة.
- انبعاج الجدران وانحرافها عن المسار الرأسي وهي نتيجة ضغط التربة المشبعة بالماء على الجدران السفلية للمبني الواقع على عمق 13م تحت الأرض.

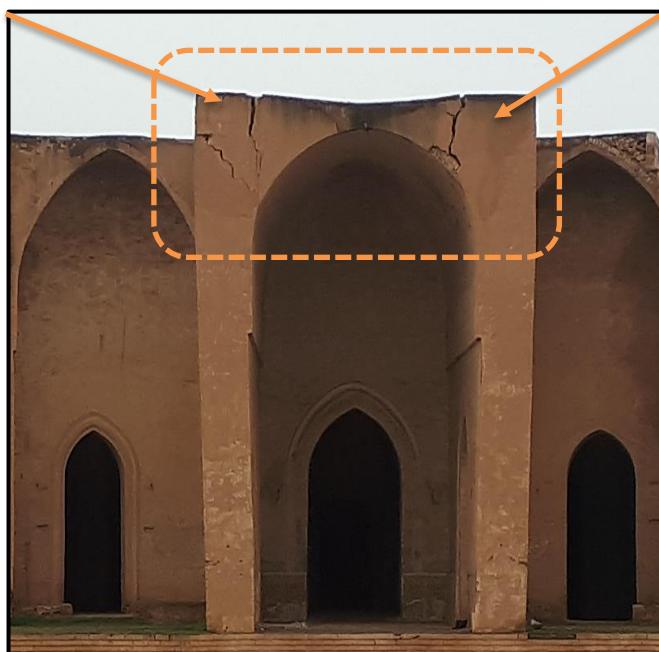

صورة رقم (11) تبين تأثير تساقط الأمطار في احدى مداخل البركة حيث شروخ وشقوق في تلك الأجزاء

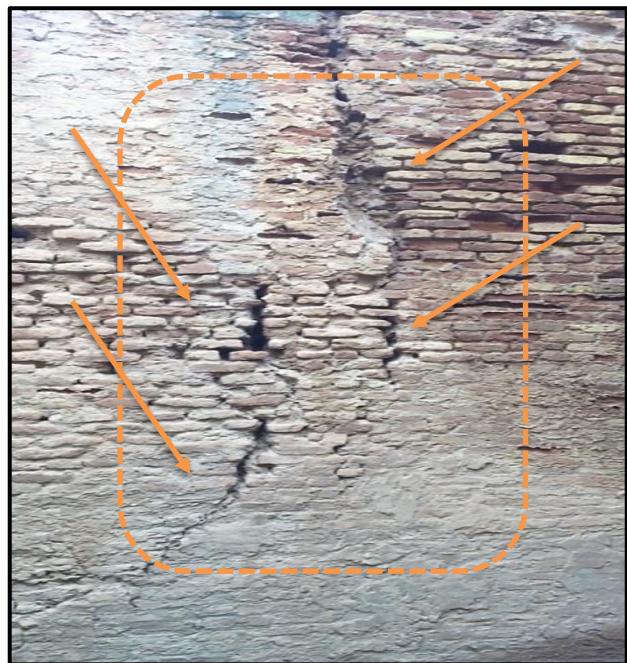

صورة رقم (12) تبين وجود شروخ وانبعاج في الجوانب الداخلية للحمام نتيجة مياه الأمطار

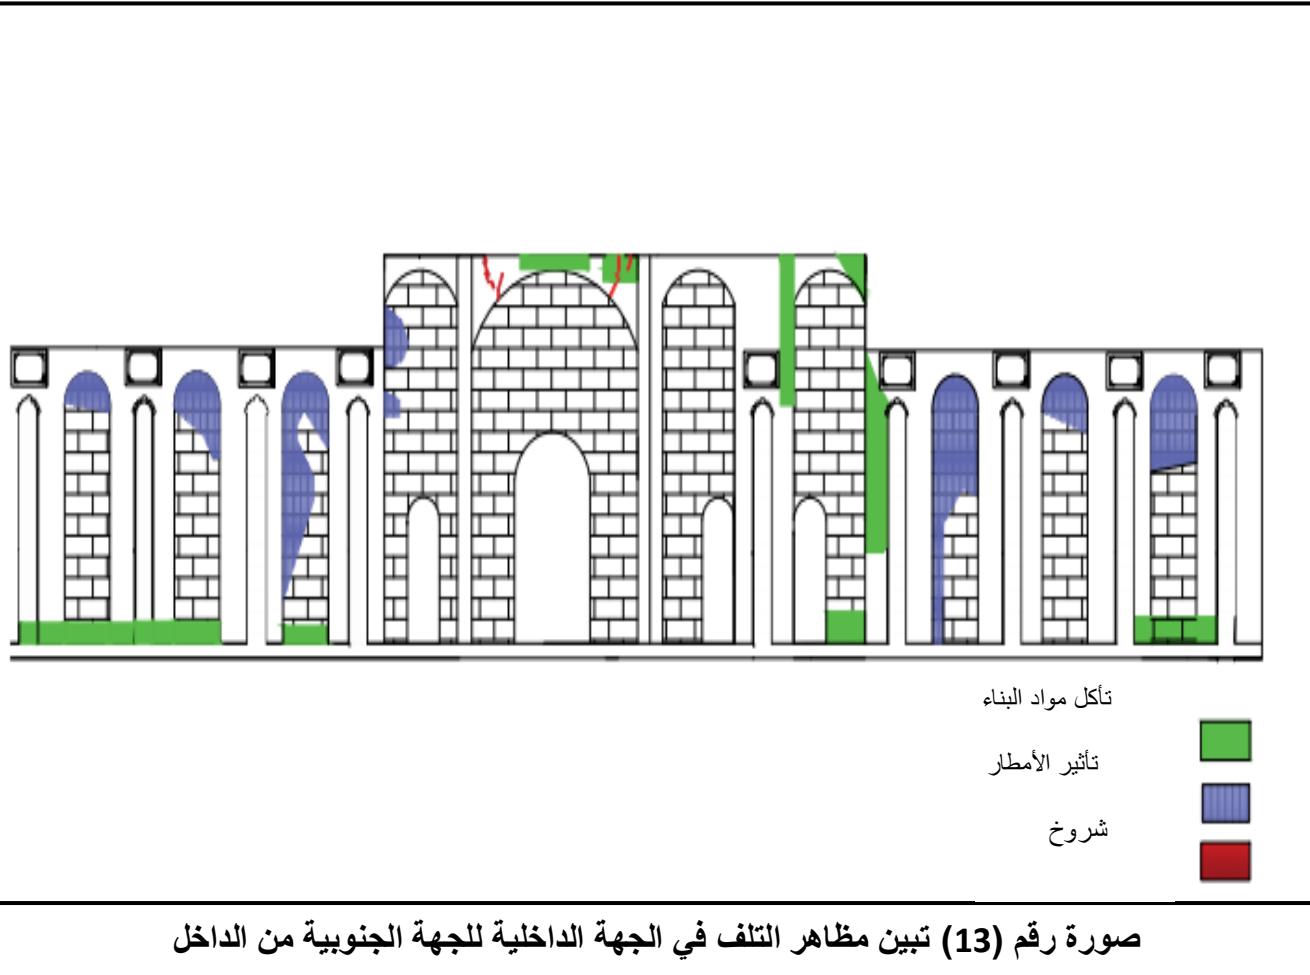

صورة رقم (13) تبين مظاهر التلف في الجهة الداخلية للجهة الجنوبية من الداخل

سابعاً: التلوث الجوي :Air pollutior

التلوث الجوي من العوامل المختلفة للمباني الأثرية، ولاسيما إذا توافرت العوامل المناسبة مثل: الرياح والرطوبة وهي التي تحول غازات التلوث الجوي إلى أحماض تهاجم مواد البناء، فضلاً عن قدم مواد البناء نفسها (بوجلابة ، 2014 ، 2015 ، ص 34، 47، 48) إحداث الضرر بالمنطقة المحيطة، وتوثر هذه الغازات والملوثات على المباني الأثرية المجاورة للمنطقة الصناعية، وتنقسم الملوثات من حيث طبيعتها


ومصدرها إلى نوعين: (آدم، 2007م، ص 186)

الملوثات الطبيعية :Natural Pollutants

وهي حبيبات صلبة من الحبيبات الترابية والاتساحات والرمل الدقيق وكربونات الكالسيوم المتطايرة وغيرها من الملوثات، وهذه الحبيبات الملوثة مصدرها البيئة المحيطة بالأثر.

الملوثات الصناعية :Natural pollutants

الملوثات الناتجة عن الأنشطة المختلفة للإنسان والتي تؤدي إلى دور مهم في التلوث الهواء الجوي والبيئة المحيطة بها وتمثل في مداخن المصانع والحافلات وغيرها من الأنشطة البشرية، وتكون خطورة هذه الغازات في تحويلها إلى أحماس عند توافر الظروف المناسبة، وتقوم هذه الأحماس بمحاجمة مواد البناء الأثرية، أما في مدينة سامراء فتوجد العديد من المصانع واهمها: مصنع أدوية سامراء، وهو أكبر مصنع لإنتاج الأدوية إضافة إلى اثنى عشر معمل تتنوع ما بين معمل إنتاج الطابوق والأسفلت والجص وغيرها والتي تؤدي تلك المعامل إلى انبعاث الغازات المختلفة التي بدورها تسبب في تلف مواد البناء للموقع الأثري بمدينة سامراء ومنها حمام البركة. (عبد الحميد ، 2006 ، ص 48)

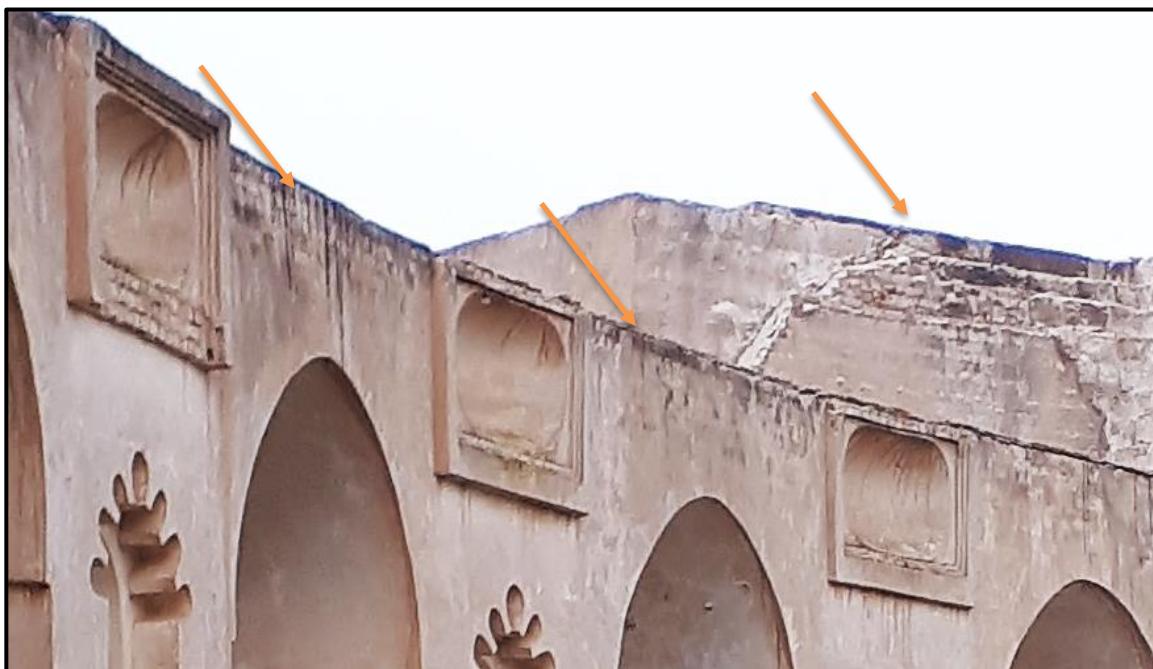

صورة رقم (14) تبين تأثير الامطار مع وجود الملوثات الجوية في اعلى جوان الورقة ينتج تشوه لشكل واندبة مواد البناء

ثامناً: التلف بفعل النباتات : Plants

يعد التلف البيولوجي الناتج عن نمو النباتات من العوامل المؤثرة بشكل مباشر في تدهور المبني الأثري، إذ يتسبب في تدهور ميكانيكي واضح لمواد البناء (دبورة، 1997، ص 85). فالبذور المتطايرة تستقر داخل الشقوق والفواصل الصغيرة، ومع توافر الظروف المناسبة تبدأ بالنمو تدريجياً لتحول إلى نباتات وشجيرات قادرة على اختراق الجدران وإحداث انفصال في طبقات البناء. وتمتد الجذور في التربة المحيطة وأسفل الجدران معتمدة على طبيعة

الأرض ومكوناتها المعدنية، مما يزيد من الضغوط الميكانيكية على المبنى و يؤدي إلى ظهور شروخ وتصدعات متعددة. (M. Elgohary, A. Mansour, & M. Salem, 2022). وقد لوحظ في موقع الدراسة انتشار واضح للنباتات داخل الحمام، ويعود ذلك إلى غياب نظام فعال لتصريف مياه الأمطار، فضلاً عن فقدان الأرضيات في العديد من الغرف والوحدات البناءية، مما وفر بيئة رطبة مناسبة لنمو النباتات بصورة متواصلة.

تاسعاً: التلف البشري

يمثل التلف البشري أحد أخطر العوامل المؤثرة على الواقع الأثري، ويعود في الغالب إلى غياب الوعي الأثري والثقافي وعدم إدراك قيمة المكان التاريخية (منذر وطاهر، 2022، ص 245، 246). وتظهر مظاهر التلف البشري في الموقع بشكلين: متعمد وغير متعمد، وكلاهما يؤدي إلى تشويه وفقدان أجزاء من الأثر، وقد سجلت في حمام البركة العديد من الممارسات السلبية، من أبرزها: الكتابات التذكارية العشوائية على الجدران، وإشعال النيران بالقرب من المبنى مما تسبب في ظهور بقع السنаж على الأسطح، فضلاً عن ترك الزوار مخلفاتهم داخل الموقع نتيجة الزيارات غير المنضبطة. وأسهم غياب الحراسة والتنظيم في أثناء الزيارة في حدوث أعمال تخريب وتعديات أثرت بصورة مباشرة على سلامة مكونات الحمام وقيمتها الأثرية.



صورة رقم (17) تبين الكتابات الموجودة في الممر الذي يؤدي إلى حمام البركة



صورة رقم (18) تبين الكتابات الموجودة في الواجهات الداخلية المطلة على البركة

الخاتمة:

الاستنتاجات:

- أثبتت الدراسة أن الرطوبة والمياه الأرضية هي العامل الأكثر خطورة على حمام البركة؛ لقرب الموقع من نهر دجلة ووقوعه في مستوى منخفض يصل إلى (13م) تحت سطح الأرض؛ مما يسهل تسرب المياه وارتفاع الرطوبة capillary rise داخل الجدران والأساسات.
- أظهرت نتائج فحص عينة المياه وجود نسب مرتفعة من الأملاح الذائبة (الكلوريدات، والكبريتات، والكربونات، والكلاسيوم، والمعنيسيوم، والصوديوم، والبوتاسيوم)، وهي عناصر تسهم بشكل مباشر في تفكك مواد البناء وظهور المونة عبر عملية الذوبان-إعادة التبلور-، مما نتج عنه تزهر واضح على سطوح الجدران.
- بينت الدراسة الميدانية وجود تشققات وتصدعات واسعة النطاق في المداخل والغرف الداخلية، تعود إلى الهبوط التناصلي في التربة وتغير التركيب الحبيبي لترية التأسيس، فضلاً عن تأثير المياه الأرضية، مما أدى إلى خلل إنشائي في عدة أجزاء من الحمام.
- تبين أن مياه الأمطار والتغيرات المناخية تسهم بدور كبير في زيادة تدهور مواد البناء بذابة المونة وضعفها، وإعادة ترسيب الأملاح على الأسطح الخارجية، ولاسيما مع وجود أسقف وجدران مكشوفة تعاني من هشاشة واضحة.
- اتضح أن التلوث الجوي الناتج عن الأنشطة الصناعية في مدينة سامراء، ولاسيما معامل الطابوق والاسفلت والجص ومصنع الأدوية، يسبب انبعاثات تتحول إلى مركبات حمضية تهاجم مواد البناء الجصية والطابوق، مما يزيد من معدل التآكل والتلف الكيميائي.
- لوحظ وجود نمو نباتي واسع داخل الموقع، ولاسيما في مناطق تجمع المياه وفي الفراغات البنائية التي فقدت أرضيتها. وتسبب الجذور الممتدة لشجيرات صغيرة ومتوسطة في إحداث ضغط ميكانيكي أدى إلى تفكك أجزاء من الجدران وظهور شروخ جديدة.
- سجلت الدراسة عدة أشكال من التلف البشري المباشر، تمثلت في الكتابات العشوائية على الجدران، وإشعال النيران، ورمي النفايات، والدخول غير المنضبط إلى الموقع، مما زاد من درجة التلف وقدان القيمة الجمالية والاثرية لعناصر الحمام.
- أثبتت الدراسة أن خلو الموقع من أعمال الصيانة الدورية والتدخلات الوقائية أسهم بشكل كبير في تراكم مظاهر التلف، وأن الوضع الحالي للموقع يستدعي خطة عاجلة لحفظه عليه قبل فقدان المزيد من عناصره المعمارية.



- أكدت الدراسة أن عوامل التلف في حمام البركة متداخلة ومتربطة، فالرطوبة والأمطار والأملال والتلوث تعمل معاً على تسريع التدهور، مما يجعل المعالجة الشاملة ضرورة حتمية تتضمن حلولاً هندسية وبيئية وتقنية.
- خلص البحث إلى أن حمام البركة، على الرغم مما يواجهه من مخاطر، ما يزال محظوظاً بجملة من عناصره الإنسانية المهمة، مما يجعل إمكانية ترميمه والحفاظ عليه ممكنة بشرط اعتماد منهج علمي دقيق في التشخيص والمعالجة.
- إذا رغبت، يمكنني أيضاً إعداد التوصيات العملية أو مقترن خطة علاجية وترميمية دقيقة لكل نوع من أنواع التلف.

التوصيات:

- إعداد مشروع هندسي متكامل لمعالجة الرطوبة والمياه الأرضية وذلك بإنشاء نظام صرف محيطي حول الحمام، ومعالجة جدرانه وأسسه بمواد عازلة تتوافق مع خصائص مواد البناء الأصلية، مع ضرورة مراقبة منسوب المياه الجوفية بصورة دورية.
- تنفيذ برنامج لإزالة الأملال من الأسطح والجدران باستعمال كمادات مناسبة (Pulp poultice)، ومعالجة التزهير السطحي والداخلي عبر مراحل متعددة لضمان تقليل الضغوط الملحوظة داخل المسام.
- إعادة تقوية مواد البناء والمونة الضعيفة باستعمال مواد ترميم متوافقة كيميائياً وفيزيائياً مع الجص والاجر، وتجنب المواد الإسمنتية ذات التأثير السلبي على الآثار الطينية والجصية.
- معالجة التشققات والهبوط عبر تدعيم المناطق الإنسانية المتضررة، وحقن الشروخ بمواد متوافقة، وإعادة تأهيل أجزاء الأساسات المتآكلة.
- تنظيم عملية تصريف مياه الأمطار داخل الموقع بإنشاء ميول مناسبة، ووضع مصارف سطحية تمنع تجمع المياه داخل الغرف والممرات.
- تقليل أثر التلوث الجوي المحيط بالموقع عبر إنشاء حزام نباتي حول القصر للحد من انتشار الغبار والملوثات، والتنسيق مع الجهات المحلية للحد من انبعاثات المنشآت الصناعية القريبة من المنطقة الأثرية.
- إزالة الغطاء النباتي غير المرغوب داخل الموقع بطرق علمية تمنع إعادة نمو الجذور، مع معالجة الشقوق الناتجة عن النمو النباتي وإعادة رص التربة حول الجدران.
- تعزيز الوعي الأثري لدى الأهالي والزوار بلوحات إرشادية عند مداخل الموقع تبين قيمته التاريخية وقواعد زيارته، فضلاً عن حملات توعية لطلاب المدارس والجامعات.

- توفير حماية للموقع بتعيين حراس متخصصين، وتنظيم حركة الدخول والخروج، ومنع الممارسات البشرية الضارة مثل: الكتابات، وإشعال النيران، والتجوال العشوائي داخل الحمام.
- توثيق الحمام بشكل رقمي كامل باستعمال الصور عالية الدقة والمسح الليزري (Laser Scanning) لتكوين قاعدة بيانات مرجعية تسهم في التخطيط المستقبلي لأعمال الترميم وتسجيل التغيرات الحاصلة بمرور الزمن.
- وضع خطة صيانة دورية تتضمن مراقبة الرطوبة والأملام وظاهر التلف المختلفة، وتنفيذ تدخلات بسيطة بشكل مستمر قبل تطورها إلى مشاكل إنشائية أكثر خطورة.

الوصيات:

- قبل البدء بأي أعمال ترميم، من الضروري إجراء بحث عميق لتحديد المراحل التاريخية للقصر، والأساليب المعمارية المستعملة، والمواد الأصلية. هذه الدراسة ستكون أساساً لاتخاذ قرارات تخص عملية الترميم.
- توصي الدراسة بما يأتي:
 - عملية توثيق علمية بالتقنيات الحديثة للقصر كافة ومنها الحمام.
 - عمل فحص وتحليل مواد البناء للتعرف على مكوناتها.
 - ضرورة عملية الترميم الضرورية للقصر إذ يعاني القصر من مظاهر التلف المختلفة التي اصابت القصر.
 - معالجة المياه الأرضية التي يعاني منها الحمام.
 - وضع نظام مراقبة متطرفة لحماية القصر من التعديات البشرية.
 - ضرورة تواجد الحراس الدائمين داخل القصر.
- وضع خطة صيانة دورية : بعد الانتهاء من أعمال الترميم، من الضروري وضع خطة صيانة دورية لحفظ حالة القصر ومنع تدهوره في المستقبل.



قائمة المصادر والمراجع:

1. عبد الحميد، رغد سعيد . (2006). العلاقة المكانية بين شبكة الطرق البرية وتوزيع المستوطنات في قضاء سامراء. صلاح الدين. جامعة تكريت. كلية التربية .العراق.
 2. عبد الله، ابراهيم محمد. (2011). ترميم الاثار الحجرية. دار المعرفة الجامعية، القاهرة. مصر.
 3. السامرائي، اسماعيل محمود. (2005-2006م). صيانة بركة سامراء لعام 2002. بغداد. العراق. مجلة سومر بغداد، مج 53، ج 2-1.
 4. حجاب، ايمان حسين. (2015). تأثير الرطوبة على المباني الاثرية الاسلامية بمدينة القاهرة وطرق الصيانة المقترنة . القاهرة. مصر. مجلة الاتحاد الآثاريين العرب ع 16.
 5. السامرائي، ثائر ثامر ، السعدي، وسعد نعمان. (2015م). تقييم الهندسي لاستقراره المنحدرات المدملكات في منطقة سامراء وسط العراق. مجلة جامعة بابل، العلوم الصرفة والتطبيقية. العدد 1 . مج 23.
 6. دبورة، جورج. (1997). المباني الاثرية ترميمها وصيانتها والحفاظ عليها . منشورات وزارة الثقافة دمشق. سوريا
 7. الحيانى، حافظ ، علي عيسى، و عيد حسين. (1995-1996م). البركة الدائرية داخل قصر الخليفة. سامراء تقييـب وصيـانـة. العـراق: مجلـة سـومـر . مج 48 . ج 1-2 .
 8. حمودي، خالد خليل. (1982م). قصر الخليفة المعتصم في سامراء أولية في تاريخه وتطوره وعمارته التي تم اختبارها خلال الفترة من حزيران 1981 لغاية كانون الأول 1982.العراق . مجلة سومر، الجزء الأول المسبق. المجلد الثامن والثلاثون.
 9. طه، زيدون ، عبد الرزاق، احمد، نادية ،علوان، حيدر عبد الزهرة. (2015). دراسة ارتفاع مناسبات المياه الجوفية في بعض احياء مدينة سامراء باستخدام تقنية المسح الكهربائي متعدد المسافات.العراق. المجلة العراقية للعلوم والتكنولوجيا .
 10. حميدة، سيد محمد ، . (2003). التقييم العلمي للتحول الميكانيكي الملحي واهم مصادرها في بعض البيئات الاقتصادية التي تستهلكها على الاحجار التجارية والرملية المستخدمة في الفعالية الاثرية. القاهرة، مصر : رسالة ماجستير، كلية الاثار، قسم ترميم الاثار، جامعة القاهرة.
 11. عبد الغفور السيد مطاوع. (2014). دراسات تجريبية لتقديم بعض تقنيات تنظيف الطوب الاجر. رسالة ماجستير، كلية الآداب، قسم الترميم، جامعة سوهاج. مصر.
 12. شاهين، عبد المعز ، . (1999م). ترميم وصيـانـة المـبـانـى التـارـيـخـية. الـهـيـثـة الـمـصـرـيـة الـعـامـة لـلـكـتـاب، القـاهـرـة. مصر .
 13. مصطفى، غادة محمد. (2015). راسة ميدانية وتجريبية لبعض انواع الاملاح وتأثيرها المتألف على الطوب الاحمر. رسالة دكتوراه. كلية فنون جميلة، قسم الترميم ،جامعة المنيا . مصر.
 14. الكبيـى، فـتحـى. (1990). المـيـاه الجـوـفـيـة في منـطـقـة هـضـبـة الأـهـرـام. نـدوـة جـامـعـة القـاهـرـة، الرـؤـيـة الـعـلـمـيـة لـلـأـثـارـ. القـاهـرـة. مصر.
 15. بوجـلـابة، فـوزـيـة سـعاد. (2014 ، 2015م). اـخـطـار التـلـوـث البيـئـي عـلـى مـعـالـم بـارـيس الـاثـرـيـة بمـدـيـنـيـتـى وـهـرـانـ وـتـلـمـسـانـ. رسـالـة مـاجـسـتـيرـ ، قـسـم عـلـم الـأـثـارـ . جـامـعـة أـبـي بـكـر بلـقـاـيد تـلـمـسـانـ. الجـازـيرـ .
 16. صالح ،محـسن محمد. (1996). درـاسـة تـأـثـير التـرـبـة عـلـى تـلـفـ المـنـشـآـت الـاثـرـيـة في مـدـيـنـة القـاهـرـة. رسـالـة مـاجـسـتـيرـ . كلـيـة الـأـثـارـ . قـسـم تـرـمـيم الـأـثـارـ . جـامـعـة القـاهـرـةـ . مصرـ .

17. عوض، محمد أحمد. (2002). ترميم المنشآت الأثرية. دار النهضة الشرق. مصر.
18. الجوهري، محمد عبد الرؤوف. (1999). تأثير المياه الأرضية على الأحجار الرملية المستخدمة في تشييد بعض المعابد المصرية القديمة. رسالة دكتوراه كلية الآثار قسم الترميم جامعة القاهرة. مصر.
19. بركات، محمد جابر ، فيليب، جورج ،. (1992). تأليف علم الجيولوجيا. مطبوعات وزارة التربية والتعليم. مصر.
20. محمد حامد احمد، سيد محمد حميدة، و محمد عبد الهادي محمد. (2019). الموسوعة العلمية في تقنيات الترميم الانشائي والمعماري للمنشآت الأثرية والتاريخية. الـ المجلـد الـاولـ. الطـبـعـة الـاولـىـ، المؤـسـسـةـ المـصـرـيـةـ لـلـتـسـوـيـقـ وـالـتـوزـيعـ (ـامـدـكـوـ). مصر.
21. آدم، محمود عبد الحافظ محمد. (2007م). دراسة علاج وصيانة المنشآت الطينية التاريخية "تطبيقاً على بعض المباني الطينية بمدينة القصر الإسلامية بوادحة الداحلة". رسالة ماجستير : كلية الآثار، قسم ترميم، جامعة القاهرة. مصر.
22. مركز الأرصاد الجوية. (2024). النشرة الشهرية. إحصائية ملخص احتمالي هطول الامطار لجميع المحطات. صلاح الدين. مركز الأرصاد الجوية.
23. جمحاوي منذر ، رمضان و طاهر. (أيلول، 2022). تقييم مشاريع الحفاظ على التراث العثماني في مدينة دمشق القديمة من منظور الموثيق والمعايير الدولية . مجلة كلية الاداب . المجلد 1 . العدد 142 . سوريا.
24. نجدة عجيل ، محمد. (2017). دراسة بعض محددات التلوث لمياه سد سامراء وتقييم صلاحيتها لأغراض الري والشراب للمدة (2012- 2014). بغداد، العراق: مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية.

List of sources and references:

1. Giorgio Torraca. .(2005) Porous building materials: materials science for architectural International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property .Rome 'Italy: Via di San Michele '00153-13,1Rome 'Italy ,First published 2 ,1981nd edition 3 ,1982nd edition ,1988reprinted .
2. Honey Borne. .(1998) Weathering and Decay Masonry in " Conservation of Building . London: " ,Vol ,2nd Edition .
3. Abd Al-Hameed, Raghad Sa'eed. (2006). The Spatial Relationship between the Road Network and the Distribution of Settlements in Samarra District. Salah al-Din. Tikrit University. College of Education. Iraq.
4. Abdullah, Ibrahim Mohammed. (2011). Restoration of Stone Monuments. Dar Al-Ma'rifa Al-Jami'yah, Cairo, Egypt.
5. Al-Samarrai, Ismail Mahmoud. (2005-2006 AD). Maintenance of Samarra's Birka (Pool) in 2002. Baghdad. Iraq. Sumer Journal, Vol 53, Issues 1-2.
6. Hijab, Ayman Hussein. (2015). The Effect of Humidity on Islamic Archaeological Buildings in Cairo City and Proposed Maintenance Methods. Cairo, Egypt. Journal of the Union of Arab Archaeologists, No. 16.
7. Al-Samarrai, Thaer Thamir, & Al-Saadi, Saad Nu'man. (2015 AD). Engineering Assessment of the Stability of Reclaimed Slopes in the Samarra Region, Central Iraq. Journal of Babylon University, Pure and Applied Sciences. No. 1. Vol 23.
8. Dabbourh, George. (1997). Archaeological Buildings: Restoration, Maintenance, and Preservation. Publications of the Ministry of Culture, Damascus, Syria.

9. Al-Hiyani, Hafidh, Ali Issa, & Obaid Hussein. (1995-1996 AD). The Circular Pool inside the Caliph's Palace. Samarra: Excavation and Maintenance. Iraq: Sumer Journal. Vol 48. Issues 1-2.
10. Hammoudi, Khalid Khalil. (1982 AD). Al-Mu'tasim's Caliph Palace in Samarra: An Introduction to its History, Planning, and Architecture, Tested during the Period from June 1981 until December 1982. Iraq. Sumer Journal, First Part, Volume Thirty-Eight.
11. Taha, Zaidoun, Abdul Razzaq, Ahmed, Nadia, Alwan, & Haidar Abdul Zahra. (2015). Study of Groundwater Level Rise in Some Neighborhoods of Samarra City Using Multi-Spacing Electrical Resistivity Survey Technique. Iraq. Iraqi Journal of Science and Technology.
12. Hameida, Sayed Mohamed. (2003). Scientific Evaluation of Salt Mechanical Transformation and its Main Sources in Some Economic Environments Consuming it on Commercial and Sand Stones Used in Archaeological Activity. Cairo, Egypt: Master's Thesis, Faculty of Archaeology, Department of Antiquities Restoration, Cairo University.
13. Abdul Ghafour Al-Sayed Mutawe. (2014). Experimental Studies for Evaluating Some Fired Brick Cleaning Techniques. Master's Thesis, Faculty of Arts, Department of Restoration, Sohag University, Egypt.
14. Shaheen, Abd Al-Moaz. (1999 AD). Restoration and Maintenance of Historical Buildings. The Egyptian General Book Organization, Cairo, Egypt.
15. Mustafa, Ghada Mohamed. (2015). Field and Experimental Study of Some Types of Salts and Their Damaging Effect on Red Brick. Ph.D. Dissertation. Faculty of Fine Arts, Department of Restoration, Minia University, Egypt.
16. Al-Kiki, Fathy. (1990). Groundwater in the Giza Pyramids Plateau Area. Cairo University Symposium, Scientific Vision of Antiquities. Cairo, Egypt.
17. Boujelaba, Fawzia Sa'ad. (2014, 2015 AD). Dangers of Environmental Pollution on the Archaeological Monuments of Paris in Oran and Tlemcen Cities. Master's Thesis, Department of Archaeology. University of Abu Bakr Belkaid Tlemcen, Algeria.
18. Saleh, Mohsen Mohamed. (1996). A Study of the Effect of Soil on the Deterioration of Archaeological Structures in Cairo City. Master's Thesis. Faculty of Archaeology. Department of Antiquities Restoration. Cairo University, Egypt.
19. Awad, Mohamed Ahmed. (2002). Restoration of Archaeological Structures. Dar Al-Nahda Al-Sharq, Egypt.
20. Al-Gohary, Mohamed Abd Al-Raouf. (1999). The Effect of Groundwater on Sandstones Used in the Construction of Some Ancient Egyptian Temples. Ph.D. Dissertation, Faculty of Archaeology, Department of Restoration, Cairo University, Egypt.
21. Barakat, Mohamed Gaber, & Philip, George. (1992). The Composition of Geology. Ministry of Education Publications, Egypt.
22. Mohamed Hamed Ahmed, Sayed Mohamed Hameida, & Mohamed Abdel Hadi Mohamed. (2019). The Scientific Encyclopedia in Structural and Architectural Restoration Techniques for Archaeological and Historical Structures. Volume One. First Edition, The Egyptian Foundation for Marketing and Distribution (AMDECO), Egypt.
23. Adam, Mahmoud Abd Al-Hafiz Mohamed. (2007 AD). A Study of the Treatment and Maintenance of Historical Earthen Structures: "Applied to Some Earthen Buildings in Al-Qasr Islamic City in Dakhla Oasis." Master's Thesis: Faculty of Archaeology, Department of Restoration, Cairo University, Egypt.



24. Meteorological Center. (2024). Monthly Bulletin. Statistical Summary of Total Rainfall for All Stations. Salah al-Din. Meteorological Center.
25. Jamhaoui, Munther, Ramadan, & Taher. (September, 2022 AD). Evaluating Urban Heritage Preservation Projects in the Old City of Damascus from the Perspective of International Charters and Standards. Faculty of Arts Journal. Vol 1. Issue 142. Syria.
26. Najla Ajeel, Mohamed. (2017). A Study of Some Pollution Determinants of Samarra Dam Water and Evaluating its Suitability for Irrigation and Drinking Purposes for the Period (2012-2014). Baghdad, Iraq: Al-Mustansiriya Journal for Arab and International Studies